


# Instructies voor schoonmaken, desinfecteren en/of herstellen van gecoate teeltgoten

De teeltgoten van Meteor Systems hebben een langere levensduur als deze goed worden onderhouden. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het schoonmaken, desinfecteren en/of herstellen van teeltgoten. Om de slijtage van de coating tot een minimum te beperken adviseren wij het volgende.

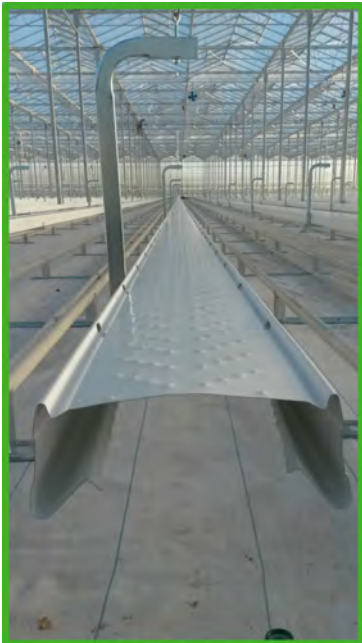

## Schoonmaken / desinfecteren

- Droog en/of vastzittend vuil op het oppervlak van de teeltgoot dient eerst handmatig en met schoon water te worden verwijderd. Het advies is om het oppervlak van te voren voldoende nat te maken en een nacht te laten inweken.
- Voor het schoonmaken dient altijd eerst de hardheid en PH waarde van het water te worden gemeten.
- Bij hardnekkige vervuiling volstaat, in veel gevallen, licht borstelen tijdens het naspoelen. Let op, gebruik hier nog geen schoonmaakmiddelen voor.
- Het wordt aanbevolen om de resterende opeenhoping van vuil te reinigen met schoon water en neutrale zeep.
- Niet behandelen met vloeistoffen die een hogere temperatuur hebben dan 60°C.
- Middelen niet langer laten inwerken dan aangegeven is door de leverancier.



- 
- Maximaal 2 uur na het reinigen dienen teeltgoten goed te worden nagespoeld met overvloedig schoon water.
  - Laat de teeltgoten altijd goed drogen. Bij langdurig contact kan vocht door de verf-coating migreren en een oxidatie van de zinklaag veroorzaken, de zogeheten witte roest.
  - Om schade aan de coating en het onderliggende metaal te voorkomen, dient (langdurig) contact met voor metaal agressieve stoffen te worden vermeden. Dit zit onder meer in middelen met een te hoge concentratie zuren, basen en peroxides. Mocht dit toch gebeuren, is het belangrijk de teeltgoten snel en volledig af te spoelen met overvloedig schoon water. Let bij het spoelen vooral op niet-zichtbare en overlappende delen. Laat de teeltgoten altijd goed opdrogen.

## Schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen

- Schoonmaak- en/of ontsmettingsmiddelen dienen eerst getest te worden op de teeltgoot. Breng een geringe hoeveelheid aan op een niet zichtbare stuk van de coating om de verdraagzaamheid van het product te beoordelen.
- Gebruik geen middelen met een PH-waarde lager dan drie (3) of hoger dan tien (10) en/of overige chemicaliën die schadelijk zijn voor de coating.
- Voorkom dat schoonmaak- en/of ontsmettingsmiddelen direct in contact komen met planten. Sommige middelen kunnen schade veroorzaken aan de plant.
- Zorg ervoor dat een te reinigen / desinfecteren oppervlak altijd gelijkmatig wordt behandeld en dat het middel lang genoeg inwerkt voor het beste resultaat.
- Lees voor het gebruik altijd goed de instructies op de verpakking en/of bijsluiters van het middel. Pas de instructies toe op de gecoate teeltgoten.

## Herstellen van beschadigingen

- Reinig de teeltgoot en laat alle oppervlakten goed drogen.
- Zorg dat loszittende verfdelen of corrosie worden weggeschuurd.
- Breng in één of meerdere lagen een herstelcoating aan, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Vraag Meteor Systems om advies.

*Meteor Systems is nimmer aansprakelijk voor schades ontstaan door of tijdens het gebruik van middelen op teeltgoten. Bij twijfel altijd contact opnemen met ons.*